

ZAPAŽANJA TIJEKOM PREGLEDA BRODICE ZA SPAŠAVANE

FREE-FALL LIFEBOAT FIREPROTECTED

GREBEN FFL - 12FP

Brodica za spašavanje FFL - 12FP proizvedena 2011. godine od proizvođača **MONTMONTAŽA GREBEN** iz Vele Luke je nakon pregleda brodice i sohe zatečena u slijedećem stanju:

- Kuke na sohi zatečene su zahrđale te iste treba zamijeniti
- Cijevi za hidrauliku na sohi su uslijed atmosferskog utjecaja oslabljene te ih je potrebno sve zamijeniti.
- Hidraulično ulje potrebno je jedan put na godinu uzeti uzorak te poslati na analizu. Na temelju rezultata mijenjati ulje u sustavu.
- Kapacitet tanka za hidraulično ulje je 110 litara
- Prije zamjene ulja obavezno promijeniti filter ulja sa veličinom mrežice između 20 do 50 mikrona.
- Crijeva za sustav dobave zraka zatečena su u lošem stanju. Potrebno je izvršiti izmjenu istih.
- Konekcije na crijevima za zrak zatečene su zahrđale. Potrebni ih je zamijeniti.
- Boce zraka su korodirale. Potrebno ih je izvaditi, restaurirati i servisirati
- Sustav za spuštanje brodice ne funkcionira ispravno. Provjeriti rad sustava te identificirati neispravnosti

- Sva crijeva vezana za sustav goriva potrebno je izmijeniti.
- Na sondi za gorivo primijećeni su tragovi curenja goriva. Ne zna se odakle curi gorivo u kabini brodice

- Brodica je u jako zapuštenom stanju i nije u stanju upotrebe. Potrebno je izvršiti zamjenu gore navedenih dijelova

- **Sama noseća konstrukcija brodice je u jako zapuštenom stanju, vidljivom korozijom na vitalnim dijelovima na samoj konstrukciji, pneumatičkim i hidrauličkim dijelovima same konstrukcije**

- **Brodica nije u funkcionalnom stanju za pravilan rad, potrebna su velika ulaganje da ona bude u funkciju**

U prilogu su fotografije trenutnog stanja brodice i konstrukcije