

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA MERCEDES SPRINTER 416 CDI



Naručitelj: MAIDO j.d.o.o.
Frankopanska 35/D
HR - 31000 Osijek

Broj predmeta: PD-4856

U Osijeku, 21.06.2022. g.

PODACI O VLASNIKU

Vlasnik vozila: **MAIDO j.d.o.o.**
Adresa: **Frankopanska 35/D**
HR - 31000 Osijek

PODACI O VOZILU

Vrsta vozila: **Teretno vozilo**
Marka vozila: **MERCEDES**
Tip vozila: **SPRINTER**
Model vozila: **416 CDI**
Oblik karoserije: **HLADNJAČA SA AGREGATOM**
Broj mjesta za sjedenje: **3**
U prometu od: **2004 g.**
Datum prve registracije: **14.06.2004. g.**
Boja vozila: **BIJELA**
Broj vrata: **4**
Broj šasije: **WDB9046121R615511**
Registarska oznaka: **OS-877-LS**
Vrsta motora: **DIESEL - EURO 3**
Zapremina motora (ccm³): **2.685**
Snaga motora (kW): **115**
Masa vozila (kg): **3.020**
Prijeđeno (km): **814.665**
Najveća dopuštena masa (kg): **4.600**
Dopuštena nosivost (kg): **1.580**
Broj osovina: **2**

NADOGRADNJA

Proizvođač: **LAMBERT**
Tip i model: **EV T3281**
Serijski broj: **03C2600.001**
Godina proizvodnje: **2004. g.**

STANJE VOZILA

Vozilo izvana: **Ispod prosječno.**

Lak je bez sjaja, vidljiva su manja i veća oštećenja po vozilu.

Vozilo je jače zahvaćeno korozijom.

Unutrašnjost: **Ispod prosječno.**

Unutrašnjost vozila je prljava, potrebno je kemijsko čišćenje.

Vidljivi su tragovi habanja upravljača, ručice mjenjača i sjedala.

Motorni prostor: **Ispod prosječno / NEISPRAVNO**

Motorni prostor je uprljan.

Pogonski agregat ne može startati. Nedostaje akumulator.

NAPOMENA: Uz vozilo je prilikom pregleda bio prisutan jedan ključ.

Uz vozilo nije prisutna servisna dokumentacija koja upućuje na redovito održavanje.

UOČENA OŠTEĆENJA I NEDOSTACI

- branik prednji - lakše oštećen na više mjesta
- poklopac motora - jače zahvaćen korozijom
- obloga poklopca motora - oštećena
- lim ispod vjetrobrana - zahvaćen korozijom
- vezn lim - oštećen, zahvaćen korozijom
- far p.l. - zamućen, neproziran
- far p.d. - zamućen, neproziran
- blatobran p.l. - oštećen, zahvaćen korozijom
- blatobran p.d. - zahvaćen korozijom
- prag lijevi - jače zahvaćen korozijom
- prag desni - jače zahvaćen korozijom
- ulazno gazište lijevo - jače oštećeno

- nosač sjedala vozača - zahvaćeno korozijom
- vrata p.l. - jače zahvaćena korozijom
- vrata p.d. - jače zahvaćena korozijom
- stranica hladnjače desna - oštećena na više mjesta jače iznutra i lakše izvana
- stranica hladnjače lijeva - lakše oštećena na više mjesta iznutra i izvana
- odbojne gume nadogradnje strage - oštećene
- naplatci svi - zahvaćeni korozijom
- ručica mjenjača - oštećena, pohabana
- kolo upravljača - jače pohabano
- akumulator - nedostaje
- pogonski agregat - neispravan

NAPOMENA:

Pregled vozila nije obavljen u servisnim uvjetima. Evidentirana su samo veća vidljiva oštećenja. Pregledom vozila u servisnoj radionici moguće je uočavanje dodatnih nedostataka i kvarova.

Prema dobivenim informacijama prilikom pregleda vozilo skoro godinu dana stoji zbog kvara na motoru. Nije predložena ponuda za popravak motora.

Na vozilu za mjesec dana istječe registracija.

Obzirom na opće stanje, starost i prijeđenu kilometražu vozila isplativost ulaganja u popravke kako bi se vozilo dovelo u tehnički ispravno stanje nisu ekonomski opravdana.

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

NOVONABAVNA VRIJ. USPOREDIVOG VOZILA (s PDV-om): 512.981,25 kn

Zastarjelost tipa: 10% 51.298,13 kn

OSNOVICA ZA PROCJENU VOZILA (s PDV-om): 461.683,13 kn

PAD I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI UKUPNO: 92,0%

- NA STAROST VOZILA: 90,0%

Datum prve registracije: 14.6.2004

Datum procjene: 21.6.2022

Starost vozila (godina): 18,0

- NA Odstupanje prij. kilometara od prosjeka: 0,0%

Prijeđeno km: 814.665

Prosječno km: -

Više / manje od prosjeka : -

- NA OPĆE STANJE: 0,0%

Vozilo izvana: Ispod prosječno.

Unutrašnjost: Ispod prosječno.

Motorni prostor: Ispod prosječno / NEISPRAVNO

- NA INVESTICIJSKO ULAGANJE: 0,0%

na vozilu nije bilo investicijskih ulaganja koja mogu imati utjecaj na procijenjenu vrijednost

- NA NAČIN I UVJETI EKSPLOATACIJE: 0,0%

za vrijeme korištenja vozila nije bilo otežanih uvjeta eksploatacije

- NA REDOVITO SERVISNO ODRŽAVANJE: 0,0%

- NA PONUDU I POTRAŽNJU: 2,0%

- NA POSEBNE UVJETE PONUDE I POTRAŽNJE HR - EU 0,0%

PROCJENJENA VRIJEDN. ISPRAVNOG I REG. VOZILA (s PDV-om): 36.934,65 kn

Provjerom je utvrđena podudarnost navedenog iznosa sa ponudom usporedivih vozila na otvorenom tržištu HR i EU

*Obzirom na trenutno stanje vozila i da bi vrijednost svih popravka koje bi trebalo napraviti, kako bi se vozilo dovelo u tehnički ispravno i vozno stanje, premašila prag ekonomske opravdanosti može se konstatirati da **popravak nije ekonomski opravdan.***

*Vrijednost vozila u zatečenom stanju procjenjuje se na **45%** od vrijednosti ispravnog, registriranog i prosječnog vozila.*

PROCJENJENA VRIJEDNOST VOZILA (s PDV-om): 16.620,59 kn

Prema srednjem tečaju HNB na dan procjene 7,51 kn za 1€ (s PDV-om): 2.213,13 €


EXPERT Osijek

M.P.

Perica Dumančić, bacc.ing.

Stalni sudski vještak i procjenitelj

FOTOELABORAT

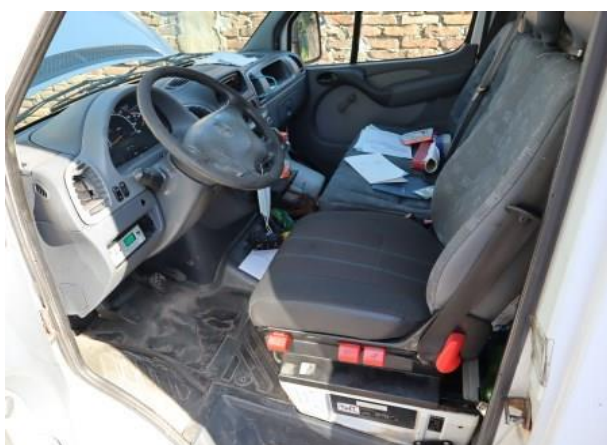

EXPERT Osijek
Perica Dumančić, bacc.ing.
Stalni sudski vještak i procjenitelj

M.P.



EXPERT Osijek
Perica Dumančić, bacc.ing.
Stalni sudski vještak i procjenitelj

M.P.



EXPERT Osijek
Perica Dumančić, bacc.ing.
Stalni sudski vještak i procjenitelj

M.P.



EXPERT Osijek

Perica Dumančić, bacc.ing.

Stalni sudski vještak i procjenitelj

M.P.