



Željko Nahod, dipl. ing. prometa
HR – Karlovac 47000
Naselje Gaza 9

t: 047 648 225
m: 098 462 944
e: zeljko.nahod@gmail.com

Naručitelj:
INJECTION d.o.o. za građenje u stečaju
Mosorska ulica 5
21312 Podstrana
OIB: 06568309058

Oznaka predmeta: 20220523-SUZUKI-INJECTION
Vaš broj:

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA NALAZ I MIŠLJENJE

Karlovac, 23.05.2022.

Na temelju Vašeg zahtjeva za procjenom vrijednosti vozila, a nakon pregleda vozila i analize dostupnih podataka, dostavljam Vam pismeni nalaz i mišljenje.

1. NALAZ

1.1 OPĆI PODACI

Kategorija vozila: M1 – osobni automobil

Marka vozila: SUZUKI

Tip vozila: VITARA

Model vozila: 1.6 GL

Broj šasije: TSMLYD21S00478145

Oblik karoserije: ZATVORENI

Namjena: -

U prometu od: 24.04.2018.

Datum prve registracije: 24.04.2018.

Najveća dopuštena masa [kg]: 1.730

Masa praznog vozila [kg]: 1.195

Zapremina motora [cm³]: 1.586

Snaga motora [kW]: 88

Vrsta goriva ili izvora snage: BENZIN

Broj sjedećih mjesta: 5

Broj stajaćih mjesta: -

Boja vozila: CRNA – S EFEKTOM

Broj osovina: 2

Broj pogonskih osovina: 1

Ekološka kategorija vozila: EURO 6

Dimenzije pneumatika: 215/60R16

Dodatne dimenzije pneumatika: 215/55R17

Vrsta mjenjača: automatizirani

Broj prijeđenih kilometara: 192.512 km

Registarska oznaka: ST 8945 K

Broj prometne dozvole: 13648931

Datum i mjesto izdavanja: 26.04.2019., STP H153 KAŠTEL SUĆURAC

Prometna dozvola vrijedi do: 20.04.2022.

Ime i prezime / naziv vlasnika vozila: INJECTION D.O.O.

Adresa: MOSORSKA ULICA 5, PODSTRANA

OIB: 06568309058

2. PREGLED VOZILA I UOČENA ZAPAŽANJA

Datum i vrijeme pregleda: 19.05.2022., 16h

Mjesto pregleda: KARLOVAC

Vremenski uvjeti: povoljni (dobra vidljivost)

Probna vožnja: DA

2.1 VANJŠTINA VOZILA

Vanjština vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Lijevi i desni ugao stražnjeg branika – oštećen

Lijevi donji dio poklopca prtljažnika – oštećen

Lijevi i desni ugao prednjeg branika – oštećen

Zaštitna plastika prednjeg lijevog blatobrana – ogrebotina

Stražnji desni blatobran – vidljiva korozija na mjestu oštećenja

Vrata vozača – oštećen stražnji rub vrata, ogrebotina na sredini

Vrata suvozača – oštećena, veće udubljenje (nestručno sanirano), ogrebotina na sredini vrata, oštećen unutarnji rub vrata

Stražnja desna vrata – manja ogrebotina

Desni retrovizor – ogrebotina

Oštećen tapecirung sa donje strane krova vozila.

Uočen nepravilan rad podizača vozačkog stakla.

2.2 UNUTRAŠNJOST VOZILA

Unutrašnjost vozila pregledana vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Unutrašnjost kabine je prljava.

Vidljivi tragovi korištenja.

Prtljažni prostor je u dobrom stanju.

2.3 MOTOR I PROSTOR OKO MOTORA

Motor i prostor oko motora pregledan vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Na sklopovima motora nema tragova curenja pogonskih tekućina.

Motor je pokrenut lakoćom.

Uočen pravilan rad motora.

2.4 PNEUMATICI

Pneumatici pregledani vizualno. Uočeni slijedeći nedostaci/oštećenja/neispravnosti

Marka: Viking WinTech

Dimenzija: 215/55R17

Godina proizvodnje: 2020

Dubina gaznog sloja na svim pneumaticima iznad tvorničke granice istrošenosti.

2.5 INSTRUMENT PLOČA

Svijetli lampica indikatora servisa.

2.6 KLJUČEVI VOZILA

1 kom


2.7 SERVISNA DOKUMENTACIJA

Ne

2.8 OČUVANOST VOZILA


Loše

2.9 FOTOGRAFIJE

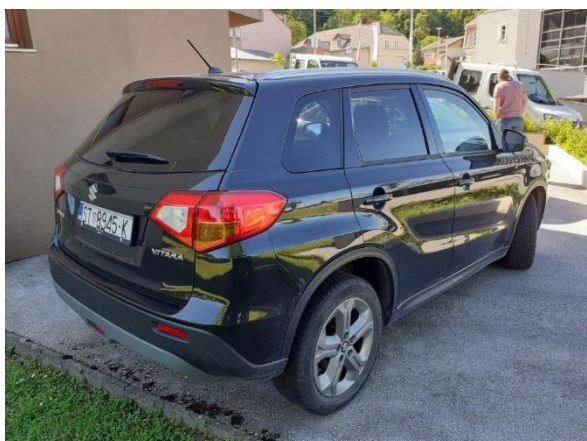





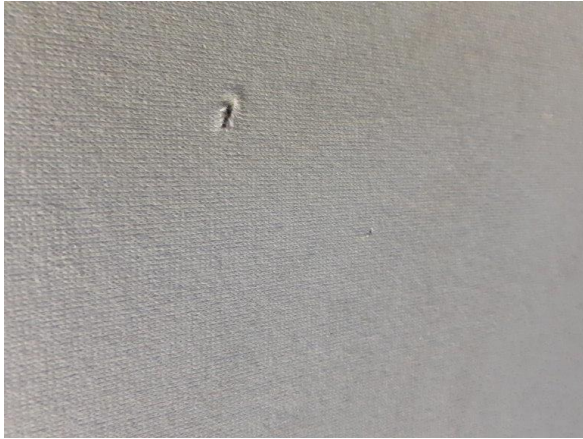

3. MIŠLJENJE

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

Pri utvrđivanju vrijednosti vozila u obzir su uzeti slijedeći elementi:

- novo nabavna vrijednost vozila
- starost vozila i tehnička eksploatacija
- opće stanje vozila
- način eksploatacije
- investicijska ulaganja
- ponuda i potražnja
- usporedne vrijednosti vozila takvog tipa i karakteristika ponuđenih na tržištu

3.1 Novo nabavna vrijednost vozila [NV_v] prema katalogu Centra za vozila Hrvatske tog vozila odnosno njegovog "nasljednika" istih ili sličnih značajki i tehničkih karakteristika iznosi sa PDV-om:

153.577,40 kn

Ispravak vrijednosti:

Zastarjelost tipa vozila	0 %
Dodatna oprema vozila	+ 0,00kn

3.2 Vrijednost vozila [V_v%] u odnosu na novo nabavnu vrijednost, a prema godinama starosti i tehničkoj eksploataciji, općem stanju vozila, načinu eksploatacije, investicijskom ulaganju, ponudi i potražnji iznosi:

38,33 %

3.3 Vrijednost vozila [V_v] iznosi:

$$V_v = NV_v \times V_v\%$$

Vrijednost predmetnog vozila na dan procjene iznosi sa PDV-om:

58.866,22 kn

4. OSTALO

Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog nalaza i mišljenja.

Broj prijeđenih kilometara uzet je pod pretpostavkom ispravnog stanja brojača kilometara u vozilu.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA CESTOVNI
PROMET, PROMETNE NESREĆE I
PROCIJENE VOZILA

Željko Nahod, dipl. ing.

